
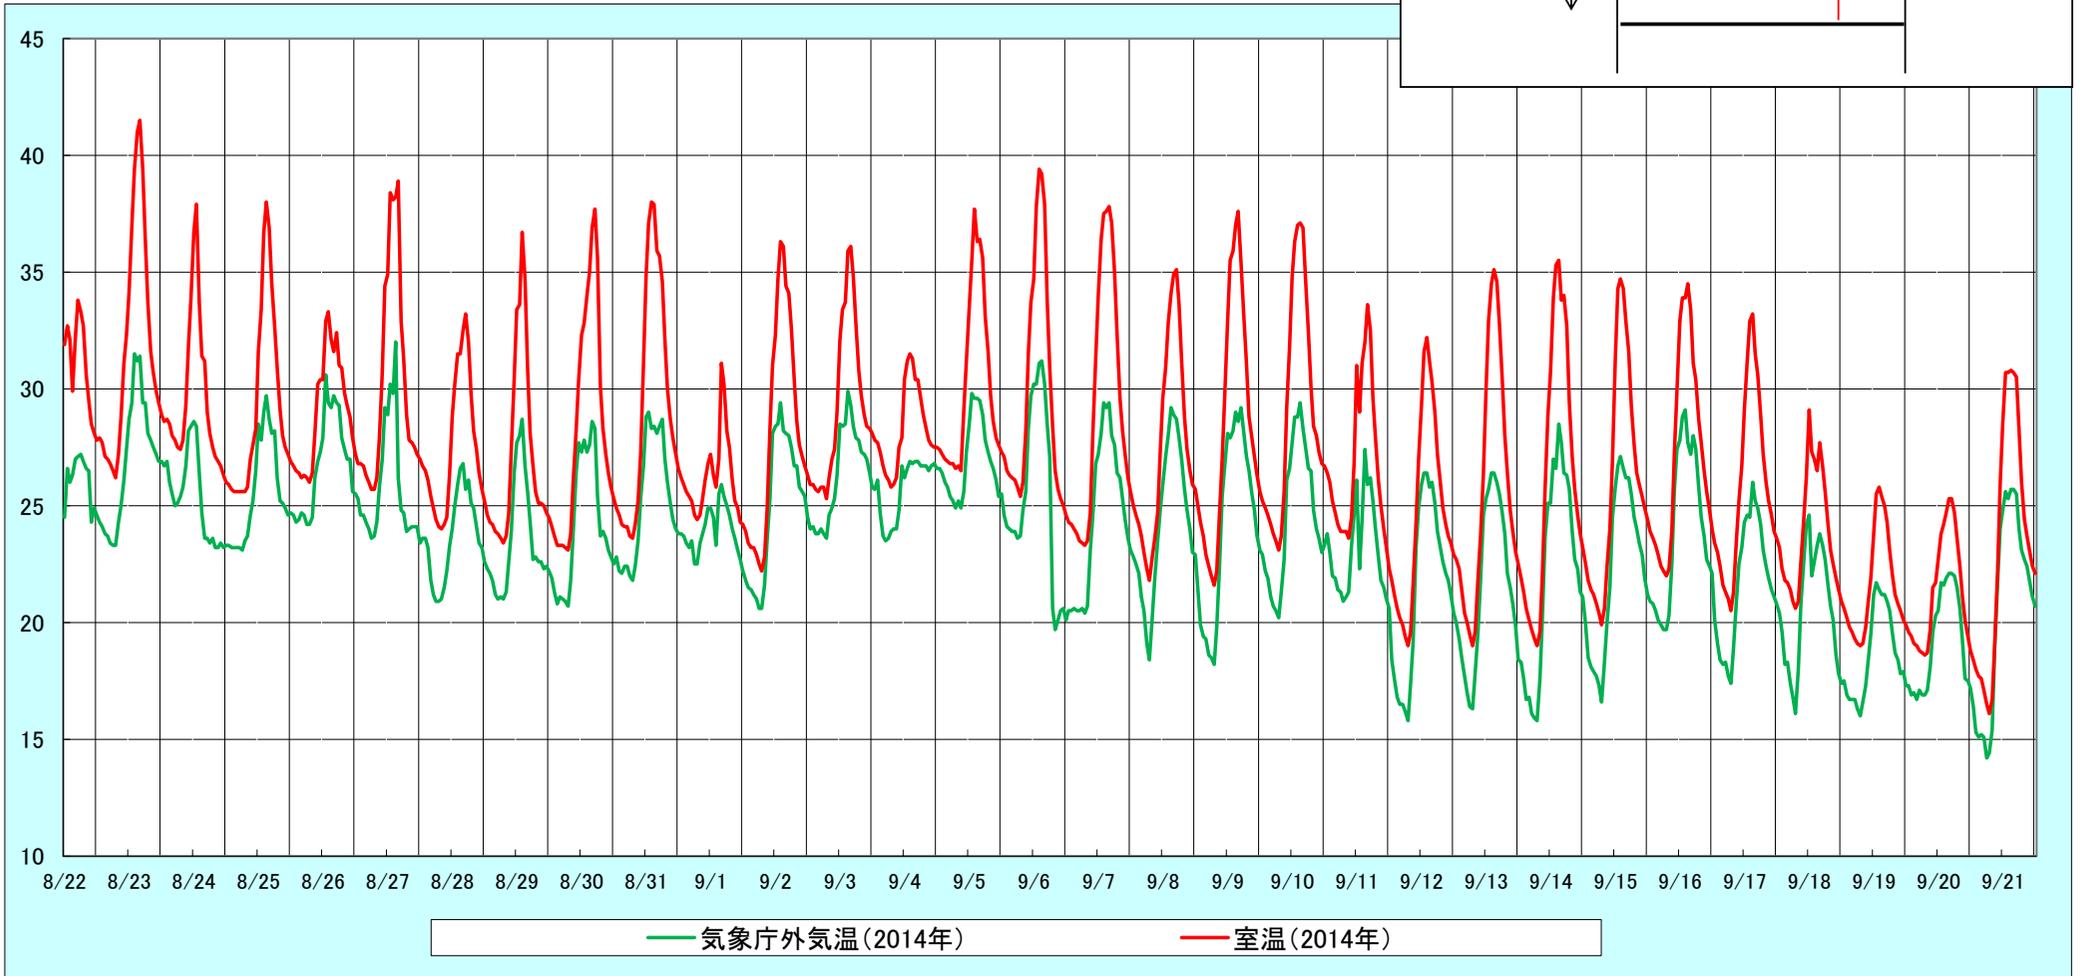


N社 姫路センター（書庫）


クールサーム塗装前の温度比較 2014年8月～9月

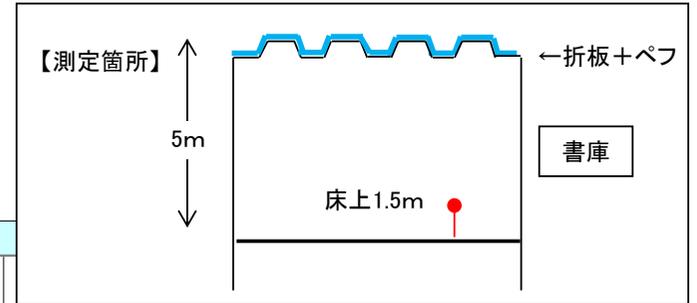


塗装前	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	
天気	☁/☂	☁/☀	☁/☂	☁	☁/☂	☁/☀	☂/☁	☁/☂	☁/☂	☁	☂	☁/☁	☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁
気象庁外気温	29.5	31.5	28.6	29.7	30.6	32.0	26.8	28.7	28.6	29.0	25.9	29.4	29.9	26.9	29.8	31.2	29.4	29.2	29.2	29.4	27.4	26.4	26.4	28.5	27.1	29.1	26.0	24.6	21.7	22.1	25.7	
室温	34.1	41.5	37.9	38.0	33.3	38.9	33.2	36.7	37.7	38.0	31.1	36.3	36.1	31.5	37.7	39.4	37.8	35.1	37.6	37.1	33.6	32.2	35.1	35.5	34.7	34.5	33.2	29.1	25.8	25.3	30.8	
温度差(室温-外気温)	4.6	10.0	9.3	8.3	2.7	6.9	6.4	8.0	9.1	9.0	5.2	6.9	6.2	4.6	7.9	8.2	8.4	5.9	8.4	7.7	6.2	5.8	8.7	7.0	7.6	5.4	7.2	4.5	4.1	3.2	5.1	

N社 姫路センター（書庫）

クールサーム塗装後の温度比較 2015年8月～9月

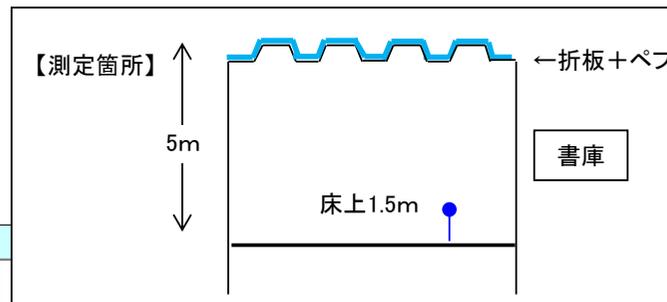

施工前年は外気温より約8℃～10℃高かった室温が、
施工後は外気温とほぼ同じ程度に保たれるようになりました。
つまり、約8℃～10℃の温度低下を測定しました。

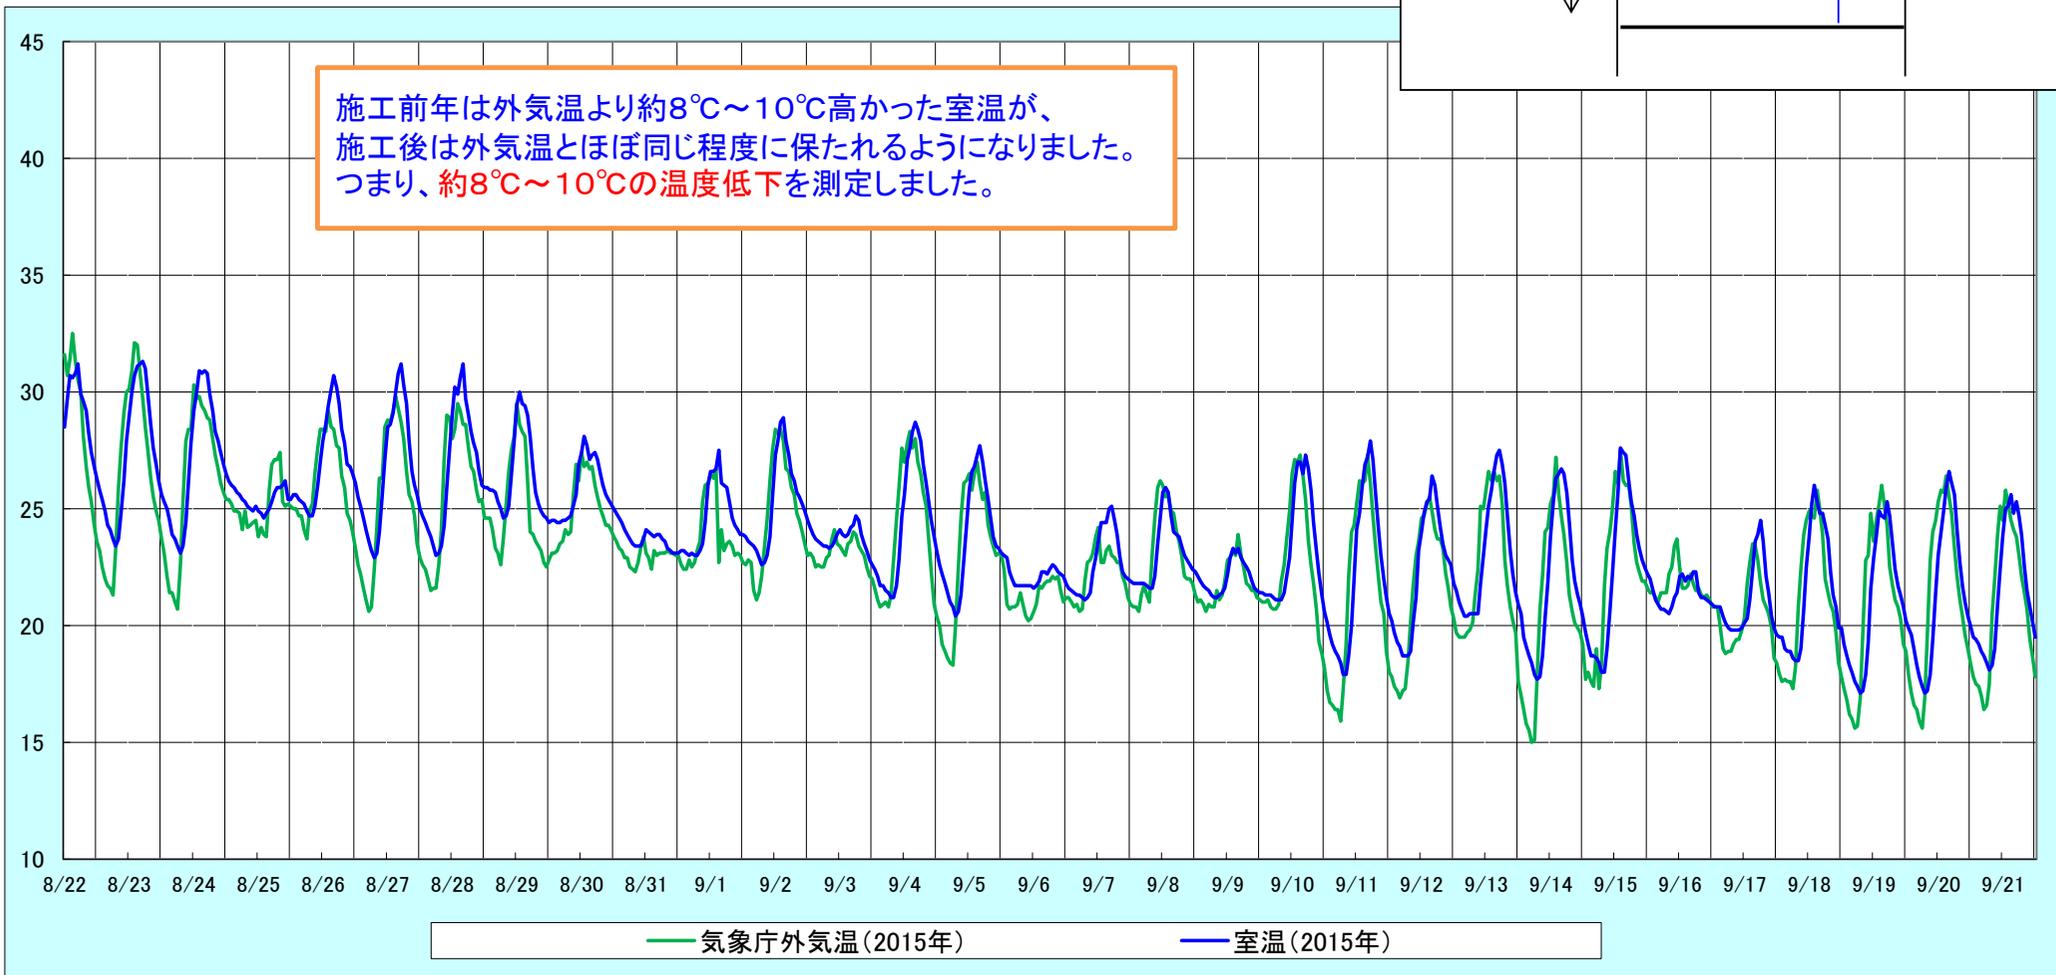

— 気象庁外気温(2015年) — 室温(2015年)

塗装後	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21
天気	☁	☀	☀/☁	☂	☂/☀	☀	☀	☁	☂/☁	☂	☁	☀/☁	☂	☀	☁	☂	☁	☂	☂	☂	☂/☁	☀	☀	☁/☀	☂/☁	☁	☂	☂/☀	☂/☁	☀	☀
気象庁外気温	32.5	32.1	30.3	27.4	29.2	29.8	29.5	29.5	27.4	23.8	26.7	28.4	24.1	28.3	27.0	22.4	24.2	26.2	23.9	27.3	27.3	25.5	26.6	27.2	27.5	23.7	23.5	25.8	26.0	26.4	25.8
室温	31.2	31.3	30.9	26.2	30.7	31.2	31.2	30.0	28.1	24.8	27.5	28.9	24.7	28.7	27.7	23.0	25.1	25.9	23.3	27.3	27.9	26.4	27.5	26.7	27.6	22.3	24.5	26.0	25.3	26.6	25.6
温度差(室温-外気温)	(1.3)	(0.8)	0.6	(1.2)	1.5	1.4	1.7	0.5	0.7	1.0	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.9	(0.3)	(0.6)	0.0	0.6	0.9	0.9	(0.5)	0.1	(1.4)	1.0	0.2	(0.7)	0.2	(0.2)